

この度はKDS オートラインレーザー専用 急速充電用アダプターセットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は急速充電用アダプターセットをご使用になる前に必ずお読みいただき、十分に理解されてからお使いください。また、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。

個々に記載されている外観および仕様は、予告なしに変更することがあります。
カタログ・取扱説明書の内容と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

商品に関するお問合せ先

**ムラテックKDS株式会社
CSセンター**

〒525-0044

滋賀県草津市岡本町大谷

1000-18

TEL: 0120-34-2381

FAX: 0120-34-2382

<https://muratec-kds.jp/>



■ 安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。ここに示した注意事項は、重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の意味は次の通りです。

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

図記号の意味は次の通りです。

△	記号は、注意（危険、警告を含む）を促す内容を意味しています。図の中や近くに具体的な注意内容が記載されています。
○	記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を意味しています。図の中や近くに具体的な禁止内容が記載されています。
!	記号は、行為を強制すること（必ずすること）を意味しています。図の中や近くに具体的な強制内容が記載されています。


危険	
	水などで濡らさないこと 感電・発熱・発火の原因になります。
	ぬれた場所や手で使用しないこと 感電や故障の原因になります。
	分解したり、改造をしないこと 感電・発熱・発火の原因になります。
	発熱、破裂、発火のおそれがあるため以下のことはしない <ul style="list-style-type: none"> ● 火中・水中投入、加熱、分解、改造、衝撃をあたえること。 ● 炎天下やストーブなどの熱源のそばでの放置、充電。 ● +−端子のショート。
	電源電圧は使用可能範囲で使用すること 範囲外の電圧で使用すると、ケガ・感電・発熱・発火の原因となります。
	直射日光のある場所や火のそば、炎天下に駐車した自動車の中などで充電しないこと 20°C前後の常温で充電してください。 電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

警告	
	差込みプラグおよび充電プラグは根元まで確実に差し込むこと 誤動作や故障の原因になります。
	差込みプラグやケーブルが傷んだ状態や、ゆるんだコンセントの差込み口は使用しないこと 感電・ショート・発火の原因になります。
	電池の使用、充電、保管時に異臭、発熱、変色、変形などの異常に気づいた時は、速やかに電池を取り出し使用を中止すること そのまま使用すると、やけど・火災の原因となります。
	電池を保管・廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると発熱・破裂・発火の原因になります。 お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。

■ 使用上のご注意

- 付属の充電ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- 本製品の使用を推奨しているリチウムイオン充電池以外は使用しないでください。

■ 各部の名称

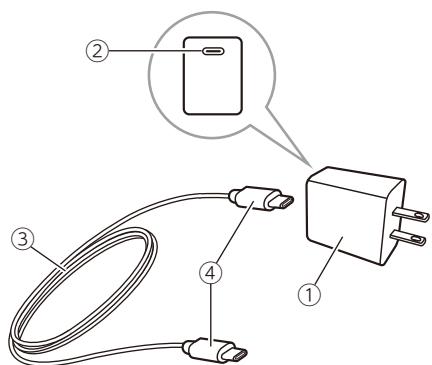

- ① 急速充電用アダプター
- ② USB コネクタ差込み口
- ③ 充電用 USB Type-C ケーブル
- ④ USB Type-C プラグ

■ 仕様

入 効	AC100~240V、 50/60Hz
出 効	DC5V、3.00A DC9V、2.22A DC12V、1.67A
使 用 温湿度範囲	0 ~ 40°C 湿度 10 ~ 90%RH (結露無きこと)
保 管 温湿度範囲	-20 ~ 80°C 湿度 5 ~ 95%RH (結露無きこと)
付 属 品	充電用 USB Type-C ケーブル 1 本
ケーブル長	1m
本体寸法	39(W)×27(D)×59(H) mm (本体部分のみ)
重 量	86g (ケーブル含む)

■ 充電方法

必ず以下の手順を守って、充電を行ってください。また、専用のリチウムイオン充電池（LTB-5）をお使いください。

- 1.急速充電用アダプターに充電用 USB Type-C ケーブルの USB Type-C プラグを差し込みます。（図①）
- 2.急速充電用アダプターをコンセントに差し込みます。（図②）
- 3.充電池のコネクタ差込み口カバーを外し、USB コネクタ差込み口に充電用 USB Type-C ケーブルのもう片方の USB Type-C プラグを差し込みます。（図③）
- 4.充電池の充電状態インジケーターが消灯すると充電完了です。
- 5.充電用 USB Type-C ケーブルのプラグを充電池から抜いてください（図④）
- 6.急速充電用アダプターをコンセントから外してください。（図⑤）

